

HAWK Offroadscheinwerfer-Kit HAWK Off-Road Light Kit

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M8 15 Nm

Alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren.

Prüfen Sie vor Fahrbeginn alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8 15 Nm

Medium strength liquid thread-locker should be used to secure all screws.

Check all screws, bolts and nuts before riding to ensure that all parts are tightened to the proper torque.

Subject to change. Not responsible for typos.

ACHTUNG/ATTENTION
Dieses Produkt darf nicht im Geltungsbereich der StVZO. benutzt werden!

In Europe, only allowed for off-road use.

1 HAWK
Offroadscheinwerfer
HAWK Off-Road Light




black or silver
NSW.00.004.502
Anzahl/Pcs. 2

2 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw




black or silver
M8 x 16 ISO 7380
Anzahl/Pcs. 2

3 Sperrzahnscheibe
Teeth Washer




black or silver
A 8,4 DIN 6797
Anzahl/Pcs. 2

4 Unterlegscheibe
Washer




black or silver
A 8,4 DIN 125
Anzahl/Pcs. 2

5 Kabelbaum
Harness




NSW.00.004.007
Anzahl/Pcs. 1

6 Cockpit-Schalter
Cockpit Switch




NSW.00.004.009
Anzahl/Pcs. 1

7 Abzweigverbinder
Cable Connector




Anzahl/Pcs. 1

8 Schrumpfschlauch
Shrink Hose



90 mm
Anzahl/Pcs. 3

9 Kabelbinder
Cable Tie



160 mm
Anzahl/Pcs. 5

ACHTUNG / ATTENTION

- Achten Sie auf eine korrekte Kabelisolierung. Sollte eine Beschädigung vorliegen, tauschen Sie diese Komponente umgehend aus.
- Achten Sie bei der Verlegung des Kabels darauf, dass der volle Lenkeinschlag ohne Behinderung möglich ist. Stellen Sie sicher, dass das Kabel keinen Kontakt zu heißen oder beweglichen Komponenten des Motors hat.
- Achtung:** Bei gleichzeitiger Nutzung der Scheinwerfer und mehreren Verbrauchern kann sich die Batterie schnell entleeren (auch beim Fahren).
- Sichern und isolieren Sie alle Steckverbindungen zusätzlich mit einen Schrumpfschlauch (8).
- Make sure the electric cable is not damaged. If the cable is damaged, replace the component.
- Be careful when routing the cable. Make sure full movement of the handlebars is possible. The cable must not contact any hot or moving parts of the motorcycle.
- Attention:** Be careful when using multiple electrical accessories with your motorcycle at the same time. If there are too many loads on the battery it is possible to drain the battery even while driving.

ACHTUNG / ATTENTION

Bitte befolgen Sie beim Wechseln eines defekten Leuchtmediums die folgenden Schritte:

Nehmen Sie den HAWK-Scheinwerfer vom Stromnetz!


- 1.- Lösen Sie die vier Schrauben des Scheinwerfergehäuses und öffnen Sie dieses.
- 2.- Lösen Sie die beiden Schrauben der Reflektoreinheit.
- 3.- Drücken Sie vorsichtig die Reflektoreinheit am hinteren Kabel aus dem Scheinwerfergehäuse. Achten Sie dabei darauf, die Gummitülle des Gehäuses nicht zu beschädigen.
- 4.- Lösen Sie die Steck- und Schraubverbindungen des Leuchtmediums und entfernen Sie dieses.
- 5.- Montieren Sie das neue Leuchtmedium mit der Reflektoreinheit. Anschließend können alle Komponenten wieder zusammengebaut werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass weder Kabel noch Stecker mit der Reflektoreinheit in Kontakt kommen, da diese während des Gebrauchs heiß wird. Ziehen Sie das hintere Kabel vorsichtig zurück, um den Kontakt mit der heißen Reflektoreinheit zu vermeiden.

Pay attention to the following steps if you want to change the bulb:




Disconnect the HAWK-light from the power supply system!

- 1.- Remove the four screws of the housing and remove the lens.
- 2.- Loosen both screws of the reflector.
- 3.- Carefully push the bulb and reflector out of the housing by pushing the cable through from the rear. Be carefully not to damage the rubber element.
- 4.- Loosen the plug- and screw connection of the bulb and remove it.
- 5.- Attach the new bulb. Finally reassemble all components. Make sure, that no cables or connectors come in contact with the reflector, because of radiated heat while in use. Pull back the rear cable gently, to avoid any contact.

Montage / Mounting

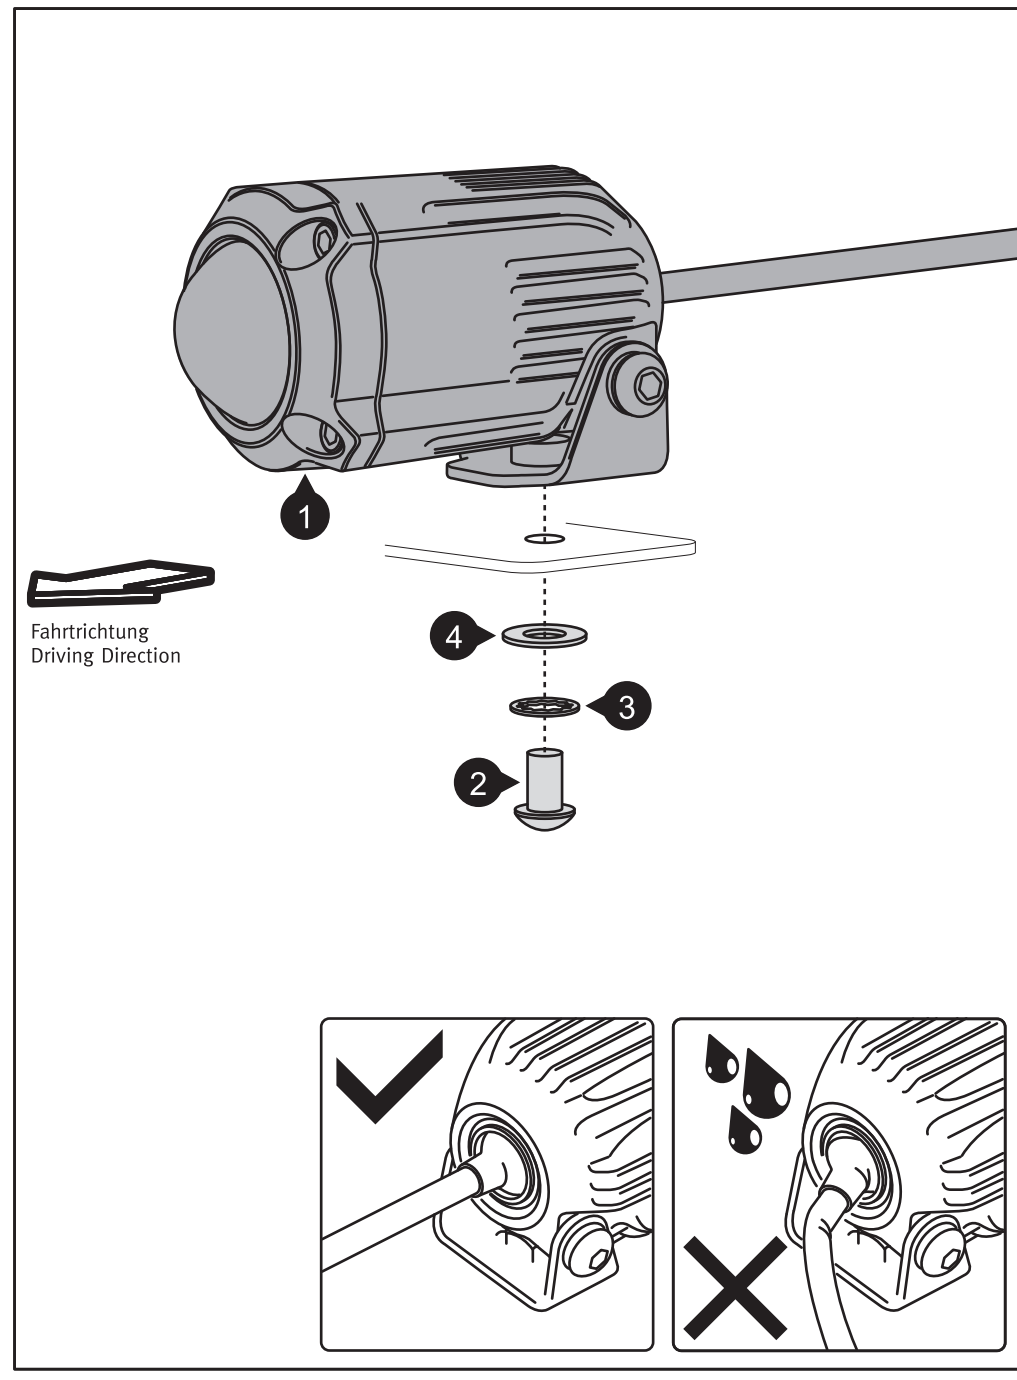

Verkabelung / Cable Routing

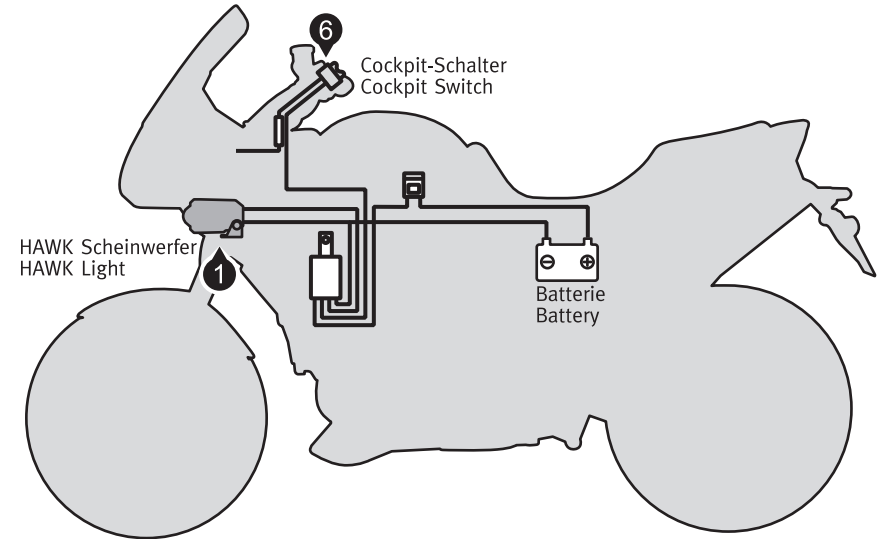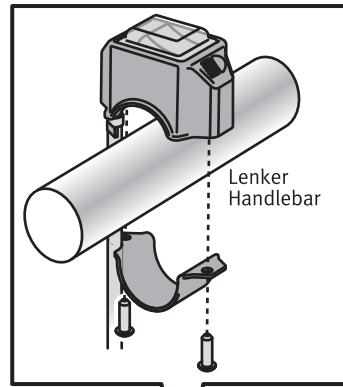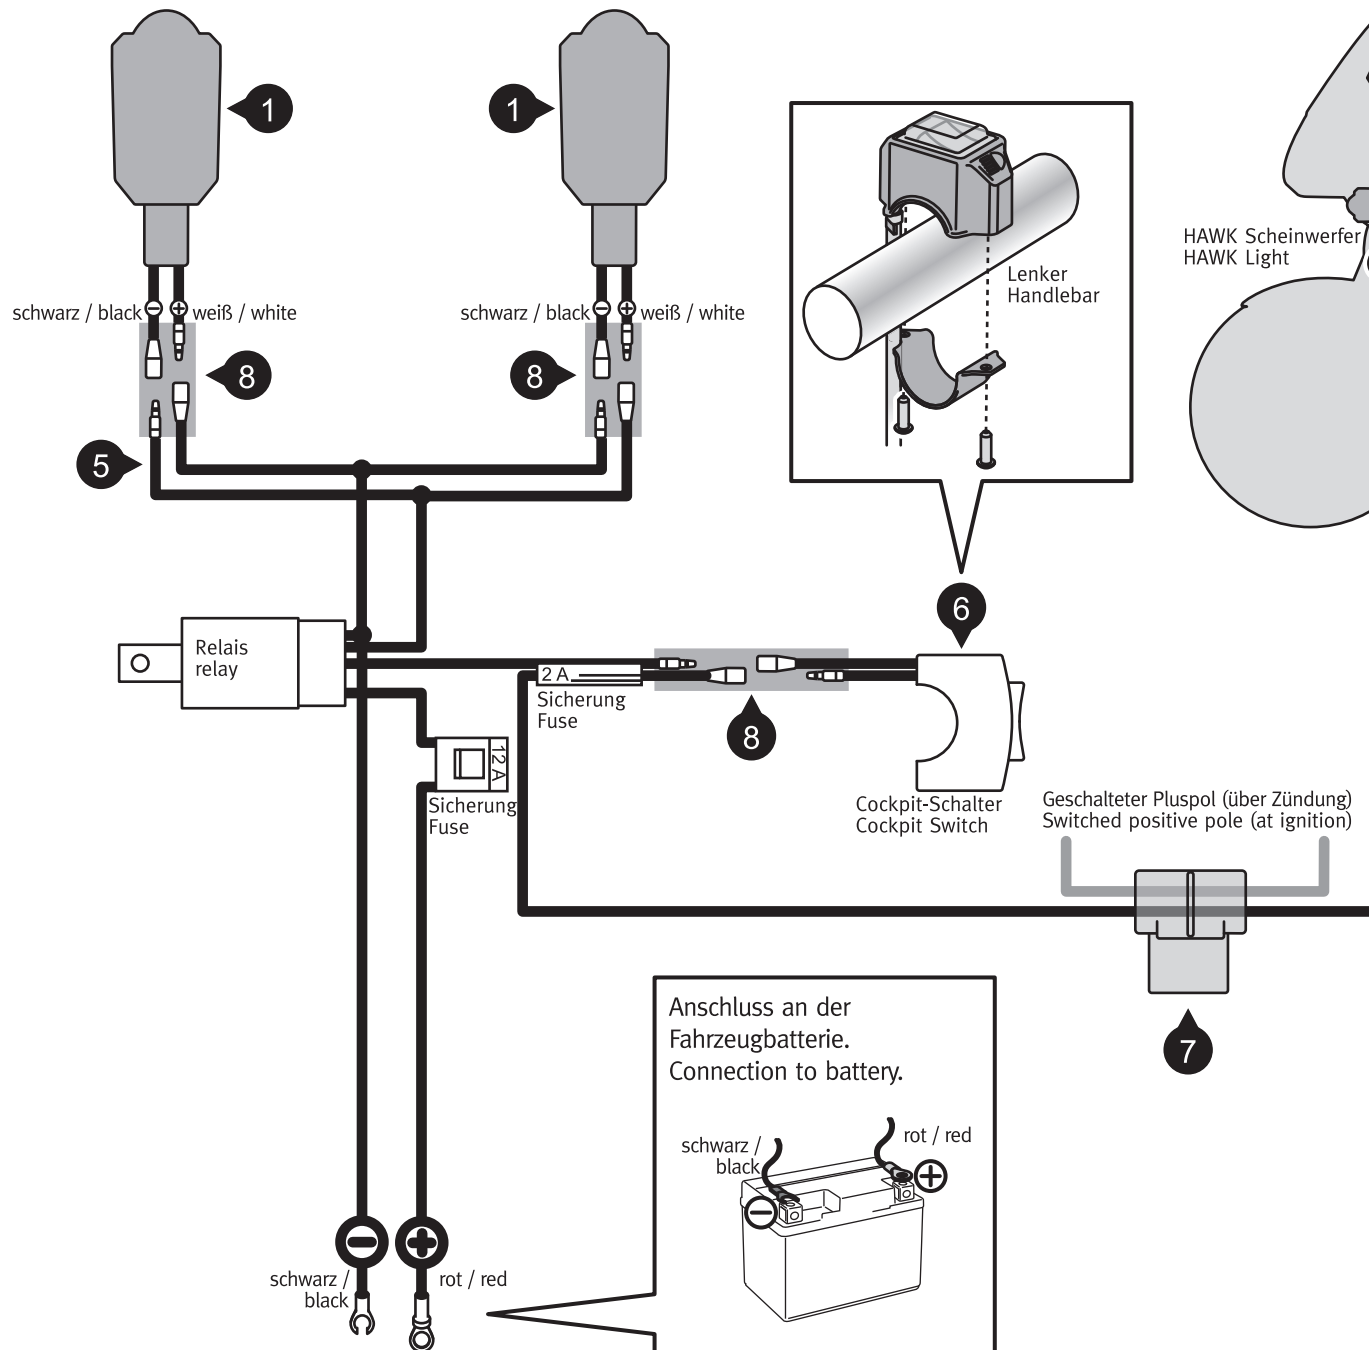

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Relais wassergeschützt zu verbauen. Das Relais muss immer in aufrechter Position verbaut werden.

Sichern und isolieren Sie alle Steckverbindungen zusätzlich mit einem Schrumpfschlauch (8).

Nutzen Sie den Abzweigverbinder (7), um den Kabelbaum (5) mit dem geschalteten Pluspol zu verbinden. Dazu einfach beide Kabel wie gezeigt durch den Abzweigverbinder (7) führen, den Metall-Clip mit einer Kombizange eindrücken und den Kunststoffbügel schließen.

ATTENTION: Make sure to attach the relay in a area that will not be affected by water. The relay must always be installed in an upright position.

Secure and isolate all connections with a shrink hose (8)!

Use the cable connector (7) to connect the harness (5) to the switched positive pole. Connect both cables as shown with the cable connector (7). First push the metal clip inwards with pliers, then snap the plastic cover closed to secure the connection.